


# Toppförsegling och montering av spröjs




A. Klipps 2-6 st




B. Klipps 2 - 6st

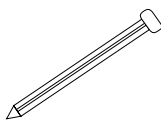


C. Spik 2 - 6st

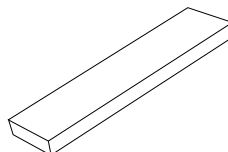


D. Passbit 1st

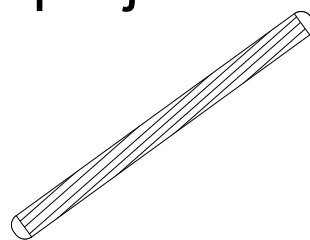

E. Centrumtapp 0 - 2st

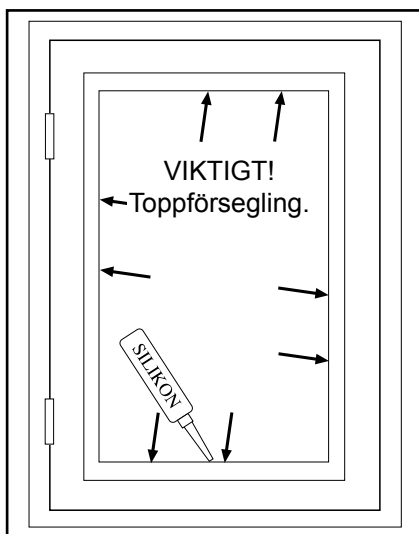


1. Genomför denna tätning mellan trä och glas på fönstrets utsida. Momentet genomförs efter ytbehandling för att vara säker på att få en korrekt färgskala vid målningen.

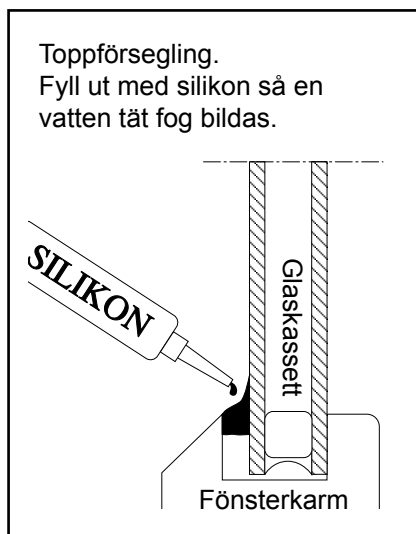


Toppförsegling.  
Fyll ut med silikon så en vatten tät fog bildas.


2. Tätningen måste vara vattentät och skall genomföras runt hela fönstret, med extra noggrannhet nedtill. Detta måste genomföras om garantivillkoren skall följas.

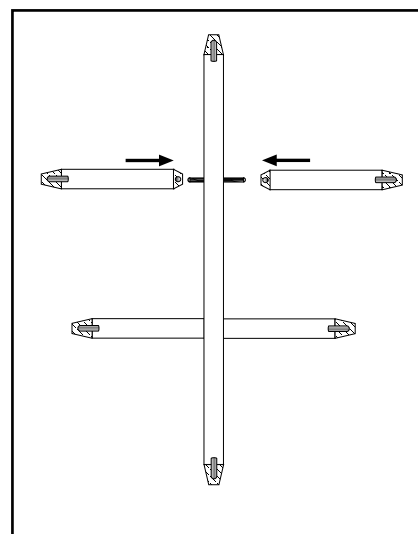


3. Montera centrumtapp "E" i förborrade hål och därefter emot mötande list enligt bild.

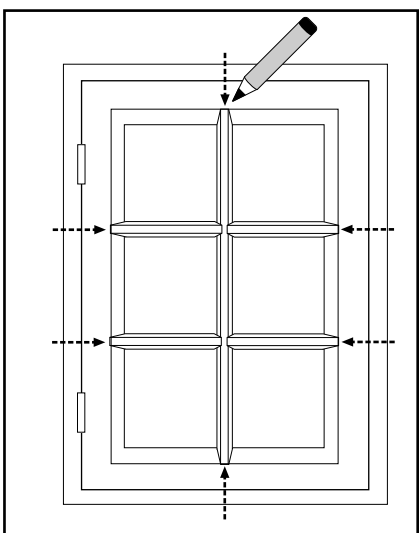

4. Efter utförd ytbehandling av fönstret, märk ut var klipp "A" skall hamna.

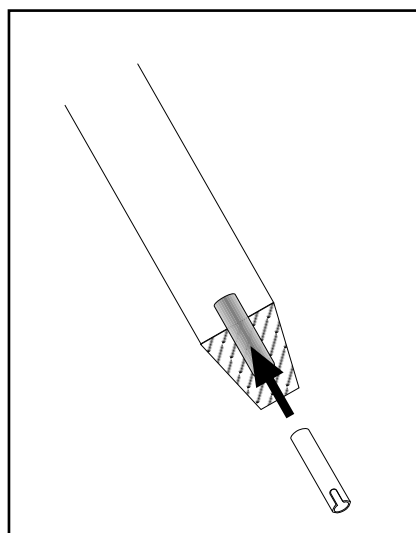

5. Efter utförd ytbehandling av spröjsen, skjut in klipp "B" enligt bild.

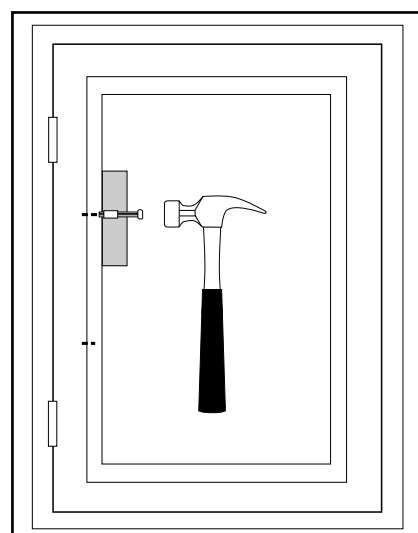

6. Spika fast klipp "A" med hjälp av spik "C" i yttre fals på fönstret. Läg passbit "D" under för att få spröjs att liva med yttersidan av fönstret. Knäpp därefter fast den färdiga spröjsen i fönstret.